

BULLETIN SERVICE

Bulletin n°13(1) – 2010 - Niveau : ATTENTION
PROTECTION DU FAISCEAU ELECTRIQUE SUR TRICYCLE COMBO

Rappel :

DANGER Identifie une instruction qui, si elle n'est pas respectée, peut occasionner des dommages ayant des conséquences qui peuvent être mortelles.

ATTENTION Identifie une instruction importante qui, non suivie, peut occasionner de très sérieux dommages

INFORMATION Identifie une information importante

Concerne : Tous les tricycles de la gamme COMBO jusqu'au n° 131 inclus.

Problème : Usure de la gaine de protection et de quelques fils du faisceau électrique sous le siège pilote.

Note : cette partie du faisceau électrique est visible, en particulier à chaque fois que le siège avant est basculé pour faciliter l'accès du passager à la place arrière. Ce problème aurait dû être détecté lors de la visite Pré-vol ou en entretien courant.

Conséquence : Court-circuit.

Causes : Lorsqu'il est en position tout arrière, le fond du siège avant vient effleurer la gaine de protection du faisceau électrique. Si ce faisceau n'est pas correctement positionné, la gaine de protection risque de s'user petit à petit par abrasion.

Solution : Si des traces d'usure apparaissent sur la gaine de protection, contrôler le positionnement du faisceau et poser 5 colliers rilsan larges (CF photo). Ces colliers assureront une protection supplémentaire. Nous pouvons vous les faire parvenir sur simple demande (Nous indiquer le n° de série du tricycle).

Si des traces d'usure apparaissent sur la gaine ainsi que sur les câbles, arrêter les vols et contactez le service technique DTA ou votre distributeur.

Le contrôle de cette zone sera intégrée à la visite Pré-vol.

Ce Bulletin doit être appliqué avant le prochain vol

