

## BULLETIN SERVICE

Bulletin n°14(1) - 2010 - Niveau : **ATTENTION**  
**POIRE D'AMORCAGE**

**Rappel :**

**DANGER**

Identifie une instruction qui, si elle n'est pas respectée, peut occasionner des dommages ayant des conséquences qui peuvent être mortelles.

**ATTENTION  
INFORMATION**

Identifie une instruction importante qui, non suivie, peut occasionner de très sérieux dommages  
Identifie une information importante

**Concerne :** Tous les tricycles équipés des motorisations Rotax 503 & 582 ainsi que HKS 700 E.

**Problème :** Dessiccation possible du caoutchouc à l'intérieur de la poire d'amorçage (marque Delphi), ce qui génère l'apparition de fines particules. La poire reste souple, sans craquelure apparente. Ceci a été constaté sur une machine utilisée en école, ayant plus de 3 ans et 500 heures de vol.

**Conséquence:** Problème de carburation pouvant conduire à l'arrêt du moteur.

**Causes :** Nouveaux additifs incorporés dans les carburants sans plomb et hétérogénéité des approvisionnements en carburant.

**Solution :** Respecter impérativement les consignes de potentiel de 3 ans (CF Manuel Entretien Section 2 – 5) qui concernent aussi les durites de carburant.  
Changer la poire toutes les 300 heures en respectant le sens de montage.

