

BULLETIN SERVICE

Bulletin n°09-2008 - Niveau : **ATTENTION**
MOTEUR HKS 700 E

Rappel :

DANGER

Identifie une instruction qui, si elle n'est pas respectée, peut occasionner des dommages ayant des conséquences qui peuvent être mortelles.

ATTENTION INFORMATION

Identifie une instruction importante qui, non suivie, peut occasionner de très sérieux dommages
Identifie une information importante

Concerne : Tous les tricycles Combo HKS700E jusqu'au n°90.

Problème : Rupture des pattes de tenue des carburateurs

Conséquences possibles :

Risque de déboîtement du carburateur générant une perte importante de puissance pouvant aller jusqu'à l'arrêt du moteur.

Causes :

Vibrations excessives du moteur générées par une température de fonctionnement trop faible, un mauvais équilibrage des câbles de gaz ou des vis de richesse, un taux de compression inégal et trop faible. (CF Bulletin de service HKS700E n°SB-0801, joint)

Solution :

Remplacer les pattes de carburateurs existantes par le modèle fourni par DTA, plus solides que le modèle d'origine

Méthode :

Un jeu de 2 pattes inox d'épaisseur 3 vous est fourni avec la boulonnerie correspondante. Ils sont accompagnés de deux exemplaires du Bon de livraison dont **l'un doit nous être impérativement retourné signé et daté après intervention**. Le montage doit s'effectuer sans créer de tension parasite au niveau du silent bloc

Note :

Les lumières effectuées au niveau des perçages de diamètre 6, ainsi que la différence de longueur entre les deux ailes de ces pattes permettent de trouver un positionnement adéquat qui n'induit pas de déformation des silent-bloc de retenue des carburateurs.

