



BULLETIN D'INFORMATION

Bulletin n°05-2005 - Niveau : =>
Contrôle de la fixation du strobe Kuntzleman

Rappel des symboles :

-  **DANGER** Identifie une instruction qui, si elle n'est pas respectée, peut occasionner des dommages ayant des conséquences qui peuvent être mortelles.
-  **ATTENTION** Identifie une instruction importante qui, non suivie, peut occasionner de très sérieux dommages
- =>** **INFORMATION** Identifie une information importante

Concerne : montage du strobe Kuntzleman SC 103.

Problème : sur 2 machines, il a été constaté une rupture de la patte inférieure de radiateur sur laquelle un strobe était boulonné.

Cause : mauvais emplacement du strobe lors de la pose.

Solution : le strobe doit être fixé sous le tirant de radiateur (CF illustration).

Note : respecter l'empilement de la photo ci-dessous.

Rappel : la patte inox vissée sur le corps du strobe ne doit pas être pivotée, et sa vis à tête cruciforme ne doit en aucun cas être dévissée. En effet, cette vis tient aussi la plaque recevant les composants électronique.

